


03.3 Resistografisch onderzoek

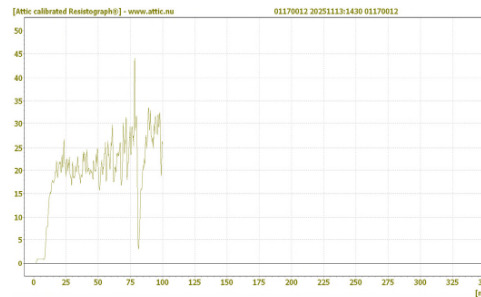

7 Besluit

Samenvatting verdieping +02

Moerbalk	Resultaat meting
Strijkbalk 01	OK
Moerbalk 02	SLECHT in de muur, terug OK na 50cm
Sleutelbalk	OK
Moerbalk 03	SLECHT in de muur, terug OK parallel met de muur
Sleutelbalk	OK
Moerbalk 04	Reeds polymeer chemisch hersteld, hout na herstel is OK
Moerbalk 05	OK
Moerbalk 06	SLECHT in de muur, terug OK parallel met de muur
Sleutelbalk	OK
Moerbalk 07	OK
Moerbalk 08	OK
Moerbalk 09	OK
Sleutelbalk	OK
Moerbalk 10	SLECHT in de muur, terug OK parallel met de muur
Sleutelbalk	SLECHT in de muur
Strijkbalk 11	SLECHT in de muur, terug OK na 60cm tov de muur
Strijkbalk 12	OK
Moerbalk 13	SLECHT in muur, terug OK na 30cm tov de muur
Sleutelbalk	SLECHT in muur
Moerbalk 14	OK
Sleutelbalk	OK
Moerbalk 15	SLECHT tot op 40cm uit de muur
Moerbalk 16	OK
Moerbalk 17	SLECHT in muur, tot op 100cm tov de muur
Sleutelbalk	OK
Moerbalk 18	SLECHT in muur, op 30cm tov muur OK
Moerbalk 19	SLECHT in muur, op 70cm tov muur OK
Moerbalk 20	OK
Moerbalk 21	Reeds polymeer chemisch hersteld, hout na herstel nog licht verzwakt tgv windscheuren en insectenvraat
Strijkbalk 22	OK

De plaatsen waar er ernstige schade werd vastgesteld worden dan het best tijdelijk ondersteund totdat de effectieve sanering plaats vindt.